

# 说明函

尊敬的用户：


您好！

国家市场监督管理总局在 2021 年 4 月 9 日发布《市监特设函（2021）564 号》文件，文件要求开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的工作。


我司电梯产品使用的 **MST-MY** 系列（含 **MST-MT**、**MY02**）驱动主机所配置的鼓式制动器松闸结构因设有手柄转动定位装置，松闸顶杆在电磁力作用下不会产生摆动，制动器不会存在卡阻的问题，不属于本次总局要求的更换范围。请按照电梯维护保养规则和曳引机使用说明文件，定期对制动器进行维护保养。

手动松闸结构说明：

- 1、手动松闸角度  $\alpha <$  自锁角度，手动松闸后，可以自动复位。

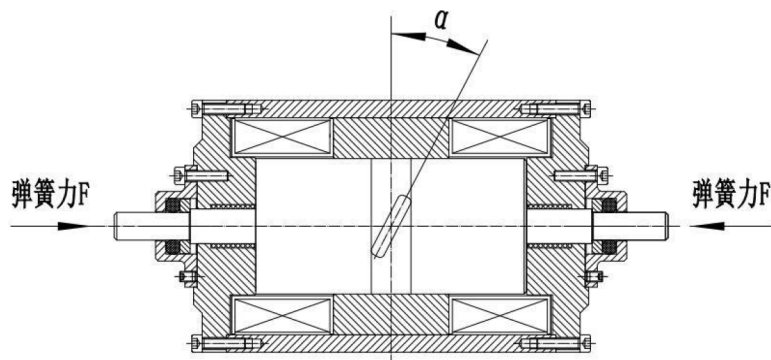

- 2、手动松闸复位后，定位装置自动定位，不会在电磁力作用下产生摆动，不会使制动器卡阻。

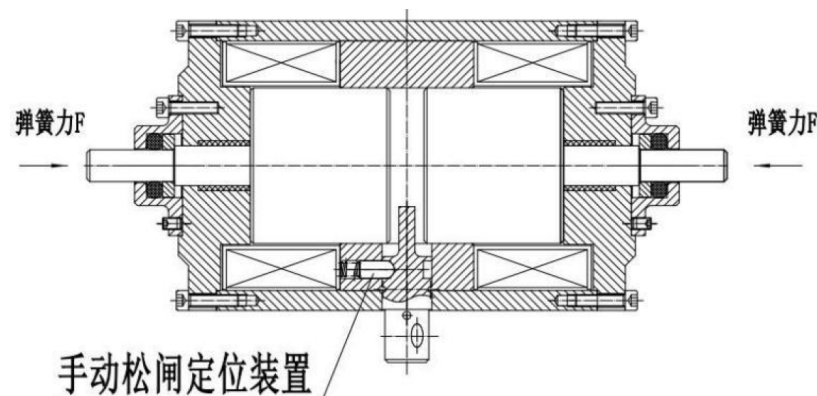

- 3、相关警示标签。



附：制动器拆解的演示视频。

曼斯顿电梯（浙江）有限公司  
售后服务窗口热线电话：400 6590 900  
2021 年 05 月 26 日